

韌體更新

注意：先鋒韌體及軟件下載只適用於香港及澳門地區，並且只供指定型號使用，更新前請確認韌體及軟件是否適用於指定地區及型號，如使用不正確或不適當韌體及軟件，先鋒電子(香港)有限公司恕不負責。

警告!!

更新需時約 **15-20** 分鐘，其間請勿拔去電源線及按下 "**STANDBY/ON**" 按鈕直至更新完畢後光碟盤將自動打開和機身前面板會顯示 "**DOWNLOAD OK**" 信息。否則這樣可能令播放機無法正常運作而需要維修。

此韌體更新操作只適用於 **BDP-320** 及 **BDP-LX52** 型號

A. 檢查機內現有韌體版本：

可使用播放機的遙控器來操作。

1. 按下 "STANDBY/ON" 開啓播放機。
2. 如播放機已開始播放光碟，請先按下 "STOP" 按鈕，直至 Pioneer 標誌顯示在電視畫面。
3. 按下 "Home Menu" 按鈕。
4. 選擇 "Update Information"。
5. 機內現有韌體版本會顯示在電視畫面的底部位置。

如韌體版本是 Ver.3.71 或更高，則不用更新。

如韌體版本是 Ver.3.71 以下，則必需要更新，請到步驟 B 進行更新。

B. 請先從香港先鋒網站下載 ZIP 韌體檔案名為 "BDP_320_LX52_Ver371.zip" 到電腦的其中一個資料夾。

C. 將韌體檔案複製到光碟：

注意：

要建立 CD-R/-RW 更新光碟，需要：

CD-R/-RW 燒錄裝置
CD-R/-RW 建立 (抄寫) 軟件
空白 CD-R 或 CD-RW 光碟

CD-R 光碟：只可使用空白 CD-R 光碟

CD-RW 光碟：複製韌體到光碟之前，請先將光碟內容刪除。

支援 OS 系統: Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP, Vista, MacOS

其他 OS 系統則不可支援這次更新。

如索取關於燒錄 CD-R/-RW 光碟, 請查閱光碟建立操作手冊。

於一些情況或電腦設定可能令閣下不能正確建立更新光碟。

關於加入檔案到 CD-R/-RW, 請查閱建立軟件光碟的操作手冊, 或詢問軟件光碟製造公司。

更新前準備

1. 放入 CD-R/-RW 光碟到光碟盤。
2. 按兩下滑鼠左鍵打開壓縮檔案 "BDP_320_LX52_Ver371.zip"。
3. 按兩下已壓縮的 ISO 檔案 "BDP_320_LX52_Ver371.iso"。
CD 建立抄寫軟件應自動打開。然後自動設置映像檔案。如設置失敗, 抄寫軟件不能自動打開。請到步驟 4, 否則請到步驟 5。
4. 如閣下的抄寫軟件不能自動打開, 請提取及儲存已壓縮檔案 "BDP_320_LX52_Ver371.iso" 到電腦的資料夾。然後打開建立抄寫軟件及設置映像檔案。
5. 請確認 ISO 檔案 "BDP_320_LX52_Ver371.iso" 已被選擇為來源檔案, 然後複製/燒錄到光碟。

D. 燒錄光碟完成後, 確認光碟內備有以下 2 個檔案:

注意:

如正確檔案沒有複製到光碟, 播放機將不能識別它為更新光碟。

如不能找到檔案 ".DLdiscidentifier.txt" 取決於個人電腦設定因為它是隱藏檔案。

DLfile.pkg 97.8Mbyte (102,563,920byte)

DLdiscidentifier.TXT 94bytes

1. 確認光碟已有"DLfile.pkg"檔案。
你可按下滑鼠右邊按鈕再選擇"內容"檢查檔案大小。如檔案名字和大小不符合以上目錄, 請用新空白光碟重複執行步驟 B 和 C。

E. 更新播放機韌體:

注意:

請使用機前面板按鈕執行更新, 請勿使用遙控

更新過程需時約 15 至 20 分鐘。

更新時光碟盤會處於開啓狀態。更新完成前請勿觸摸光碟盤。

更新步驟

1. 按下 "STANDBY/ON" 按鈕以開啓電源。
2. 按下 "OPEN/CLOSE" 按鈕打開光碟盤。
3. 放入更新光碟到光碟盤。
4. 按下機前面 "OPEN/CLOSE" 按鈕，關上光碟盤後 "DISC-DWLD" 會出現機前面板。

警告!!

請勿拔去電源線及按下 "STANDBY/ON" 按鈕直至裝置備用模式轉換到步驟 6。這樣可能令播放機無法正常運作而需要維修。請繼續到步驟 5。

5. 數分鐘後信息 (DOWNLOAD, WRT KRNL, WRT SYS1, WRT SYS2, WRT DRV, WRT FLC etc.) 會顯示播放機前置面板。更新過程大約需時 15 至 20 分鐘。
6. 更新完畢後光碟盤將自動打開和機身前面板會顯示 "DOWNLOAD OK" 信息大約數秒。裝置自動轉換到待機模式，光碟盤保持打開和機身前置面板燈將關掉。
7. 從光碟盤移除更新光碟。
8. 按下 "STANDBY/ON" 按鈕開啓電源。
9. 檢查韌體版本 (請查閱步驟 A)。

如閣下韌體版本還未更新到 Ver.3.71 版本，請先確認光碟內的檔案是否正確，然後再次執行步驟 D。

如閣下韌體版本是 Ver.3.71 代表更新成功，播放機可以使用。

韌體更新常見問題

問: "WRT FAILED"的訊息出現在前置面板時

答: 先從光碟盤移除韌體更新光碟, 按下 "STANDBY/ON" 關閉播放機, 然後重新開啓電源。如果不能成功關閉播放機, 請按下 "STANDBY/ON" 並維持 5 秒, 電源便可自動關閉。

請於重新開啓後確認韌體版本, 應與所用更新韌體光碟的版本相同, 舊版本的韌體將不可以更新於擁有新版本韌體的播放機。

當確認韌體版本正確後請重新再啓動更新光碟, 更新程序將會繼續。假若更新失敗或不能開啓電源, 播放機應需要維修。當發生這情況時這聯絡先鋒客戶服務中心。

問: 更新韌體時拔掉電源線, 或因停電而導致播放機供電停止

答: 如果光碟盤處於開啓狀態, 請確認放上更新光碟於盤上, 並重新開啓播放機, 更新程序應會繼續進行。如果光碟盤處於關閉狀態, 請再重新開啓播放機, 更新程序應會繼續進行。假若更新程序沒有繼續進行, 播放機應需要維修。當發生這情況時這聯絡先鋒客戶服務中心。

問: "DISC DWLD" 訊息沒有如 D 章節的第 4 步驟顯示於前置面板

答: 這是韌體更新光碟存在著問題。請再重新下載韌體並燒錄於另一光碟以供更新用途。

問: 更新程序經過 3 0 分鐘後播放機還沒有轉至待機模式

答: 按下 "STANDBY/ON" 並維持 5 秒, 播放機會轉至待機模式。如果播放機於 3 0 秒後不能轉至待機模式, 請再次按下 "STANDBY/ON" 並維持後拔除電源線。再次接上電源線並開啓播放機, 由於光碟仍在播放機內, 讀取及更新程序將會繼續自動運行。假若遇上以上情況時光碟盤處於開啓狀態, 請確認當重新開啓電源時更新光碟仍然放於光碟盤上。讀取及更新程序將會繼續自動運行。假若更新程序沒有繼續進行, 播放機應需要維修。當發生這情況時這聯絡先鋒客戶服務中心。

先鋒電子(香港)有限公司 - 客戶服務中心

香港新界葵涌大連排道 21-23 號

宏達工業中心 17 樓 2 室

(近葵興地鐵站 A 出口)

電話 (852) 3583-3288 傳真 (852) 3583-2148